

Most 34520-2

Most u Pukšic přes potok

HLAVNÍ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 34520-2 (Most u Pukšic přes potok)

Okres: Havlíčkův Brod

Prohlídku provedl: Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.
D I V Y P Brno spol. s r.o.

číslo oprávnění 001/1998

Datum provedení prohlídky: 17.10.2019

Poznámka:

HP byla provedena na základě uzavřené smlouvy o dílo s KSÚS kraje Vysočina. Vlastní prohlídka byla provedena pod vedením oprávněné osoby Doc. Ing. Jana Tomka, CSc., Oprávnění MDČR č. 001/1998. Podkladem pro zpracování HP byly data uvedené v mostní evidenci BMS. HP je zpracována v systému BMS. Při prohlídce přítomni: Ing. Jan Tomek, Oprávnění MDČR č. 135/2011, Mgr. Radim Pokorný. Běžné prohlídky mostu jsou prováděny (viz. záznamy předložené mostmistrem). Běžné prohlídky mostu byly předány zpracovateli. Projektová dokumentace mostu nebyla k nahlédnutí. Mostní evidence je vedena podle ČSN 736220/2010. Mostní list byl předložen.

Počasí v době provádění prohlídky:

Jasno

Způsob zpřístupnění:

Teplota vzduchu: 15.0°C

Teplota NK: 12.0°C

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 34520

Staničení km: 2.936km

Ev.č.mostu: 34520-2

Název objektu: **Most u Pukšic přes potok**

Staničení ve směru: od sil. II/345 do Pukšice

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

- | | | |
|-------------|----------------------------------|---|
| [1.1] 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Základy mostních podpěr jsou nepřístupné. Při prohlídce nebyly podrobněji diagnostikovány, přičemž bez provedení sond nelze způsob založení zjistit. Základy mostu jsou pravděpodobně plošné. |
| [1.2] 1.2 | Mostní podpěry a křídla | Mostní opěry jsou masivní z monolitického betonu v rozšířené části na pravé straně. Původní část opěr je zděná z lomového kamene. |
| [1.3] 1.2.3 | Úložný práh | Úložné prahy na opěrách jsou betonové, výšky 0,27 m. |
| [1.4] 1.2.4 | Křídlo | Mostní křídla na pravé povodní straně jsou šikmá, monolitická betonová. Mostní křídla na levé straně jsou rovnoběžná, zděná z lomového kamene. |

2. Nosná konstrukce

- | | | |
|-----------|------------------|---|
| [2.1] 2.1 | Nosná konstrukce | Nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová deska. |
| [2.2] 2.2 | Ložiska, klouby | Uložení nosné konstrukce je přímé. |
| [2.3] 2.3 | Mostní závěry | Mostní závěry nejsou patrné, zřejmě podpovrchové. |

3. Mostní svršek

- | | | | |
|-------|-------|--------------------------|--|
| [3.1] | 3.1 | Vozovka | Vozovka na mostě je s živičným krytem s nezpevněnou krajnicí. Příčný sklon vozovky je oboustranný, podélný sklon je po směru staničení. Odrazný proužek na pravé straně šířky 0,32 m a výšky 0,22 m je tvořen mostní římsou, na levé straně šířky 0,32 m a výšky 0,12 m je tvořen mostní římsou. |
| [3.2] | 3.2 | Chodníky | Chodníky nejsou na mostě provedeny. Obrubníky nejsou na mostě osazeny. |
| [3.3] | 3.3.1 | Římsa | Mostní římsy jsou na obou stranách mostu železobetonové monolitické. Na pravé straně má římsa výšku 0,5 m a šířku 0,7 m, na levé straně má římsa celkovou výšku 0,6 m (nově nadbetonovaná o 0,4 m) a šířku 0,7 m. |
| [3.4] | 3.5 | Izolační systém mostovky | Hydroizolaci bez provedení sond nelze zjistit, je zřejmě vanová. |
| [3.5] | 3.6 | Odvodnění mostu | Odvodnění mostu je provedeno příčným a podélným sklonem vozovky mimo most. |

4. Vybavení mostu

- | | | | |
|-------|-----|-------------------------------------|--|
| [4.1] | 4.1 | Svodidla/zábradelní svodidla | Svodidla nejsou na mostě osazena. |
| [4.2] | 4.2 | Zábradlí | Zábradlí na mostě je ocelové s vodorovnou výplní se třemi madly. Sloupky jsou profilu Ø 80, horní madlo profilu Ø 50, vnitřní madla jsou Ø 50. Výška zábradlí je na levé straně 1,08 m od římsy. |
| [4.3] | 4.3 | Dopravní značení, označení mostu | Na mostě jsou na obou stranách osazeny tabulky s evidenčním číslem. Dopravní značení omezující zatížitelnost B13 – 30 t, E5 – 36 t je osazeno na obou stranách mostu. Na mostě je osazeno jiné dopravní značení, v obou směrech je osazena dopravní značka B14 - 11,2 t. |
| [4.4] | 4.6 | Území pod mostem a přístupové cesty | Dno pod mostem je přirozené.
Přístupnost k nosné konstrukci mostu je dobrá (do 2m). Přístupové cesty pod most tvoří mírné svahy. |
| [4.5] | 4.7 | Cizí zařízení na mostě | Žádné cizí zařízení není na mostě umístěno. |

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

- | | | | |
|-------|-----|----------------------------------|---|
| [1.1] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Stav základů bez provedení sond nelze zjistit. Nebyly pozorovány závady způsobené poruchami základů. |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry a křídla | Kamenné zdivo opěry č.1 má místy vypadanou spárovou maltu.
V rozšíření opěry č. 1 na pravé straně jsou v patě opěry kaverny. |

- [1.3] 1.2.4 Křídlo
- Povrch mostních křídel je celkově degradován. V blízkém okolí křídel je uchycená vegetace.
- Křídlo č. 1 na pravé straně je podemleté. Křídlo č. 2 na pravé straně je rozpadlé.

- [1.4] 1.3.1 Zemní těleso
- Zemní těleso je zarostlé vysokými travními plevelnými porosty.

2. Nosná konstrukce

- [2.1] 2.1 Nosná konstrukce
- Na podhledu nosné konstrukce jsou viditelné stopy promáčení, výluhy, výkvěty, krápníčky. Na spodním povrchu nosné konstrukce jsou odpadlé krycí vrstvy betonu s obnaženou výztuží, dochází přitom ke korozi podélné výztuže.
- Dochází k masivnímu poškození podhledu nosné konstrukce a kraje desky rozšíření na pravé straně a v místě napojení dvou desek.
- [2.2] 2.3 Mostní závěry
- Mostní závěry nejsou funkční. V rozšíření na pravé straně je patrný průsak mostními závěry do prostoru uložení.

3. Mostní svršek

- [3.1] 3.1 Vozovka
- Vozovka na mostě je převrstvena. Další závady na vozovce jsou prosedliny před mostem, mozaikové trhliny. V krajnici je uchycena vegetace.
- [3.2] 3.3.1 Římsa
- Na obou stranách mají mostní římsy olámané hrany. Na obou stranách mostu je patrný průsak pod římso, dochází tak k masivnímu poškození nosné konstrukce. Na obou stranách mostu chybí dilatace v římсах. Levá mostní římsa má hloubkově degradovaný spodní povrch. V pravé mostní římse jsou příčné trhliny. V levé mostní římse jsou příčné trhliny z důvodu chybějící dilatace..
- Nad křídlem č. 2 na pravé straně je pravá mostní římsa podemletá až do hloubky 0,6m.
- [3.3] 3.5 Izolační systém mostovky
- Stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, vzhledem ke stavu nosné konstrukce není funkční, dochází k průsaku mezi deskami přes nosnou konstrukci, opěry a křídla.

4. Vybavení mostu

- [4.1] 4.2 Zábradlí
- Konstrukce zábradlí na levé straně nevyhovuje z hlediska výšky (výška zábradlí je 1,08 m). Ocelové zábradlí má bodovou korozi.
- [4.2] 4.3 Dopravní značení, označení mostu
- Údaje na dopravním značení jsou na obou stranách totožné. Označení mostu tabulkami s evidenčními čísly je čitelné.
- [4.3] 4.6 Území pod mostem a
- Pod mostem je přirozené dno s naplaveninami, nečistotami a

přístupové cesty

uchycenou vegetací.

Přístupnost k nosné konstrukci mostu je dobrá (do 2m). Přístupové cesty jsou zarostlé vysokými travními plevelnými porosty.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nedostačující údržba.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

[1] 2.1 Nosná konstrukce

Vzhledem k celkovému stavu mostního objektu doporučuji zajistit **diagnostický průzkum**, kterým bude stanoven rozsah poškození mostu a navržen další postup ve správě a údržbě. Pokud má být zachována stávající konstrukce mostu jeví se jeho oprava jako bezodkladná. Do doby provedení zhodnocení provádět udržovací práce, které zajistí bezpečný provoz na mostě.

[2] 4.3 Dopravní značení, označení mostu

Provést změnu DZ- **B13, E13, B14**

3.odstranění nutno do 1 roku

[3] 1.2 Mostní podpěry a křídla

Provést patní ochranný betonový práh.

[4] 1.2.4 Křídlo

Opravit křídla na pravé straně.

[5] 3.3.1 Římsa

Vyplnit prostor pod římsou na pravé straně.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 29.11.2019

Číslo jednací:

Poznámka:

Výsledky a závěry HP byly projednány s inspektorem mostů panem Josefem Culkou.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav

Zatížitelnost

Spodní stavba

Stavební stav:

V - Špatný (koefic. $a=0.6$)

Nosná konstrukce

Stavební stav:

VI - Velmi špatný (koefic. $a=0.5$)

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Poznámka ke stavu a použitelnosti

Stavební stav SS byl snížen z důvodu podemlání opěr a křídel.

Stavební stav NK byl snížen z důvodu poškození NK prosakující vodou a pokročilé korozi výztuže.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2021

V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

Způsob zjištění zatížitelnosti:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

$V_n = 19.0t$

$V_r = 23t$

$V_e = 60t$

Max.nápravový tlak = 8.4t

Poznámka k zatížitelnosti

Hodnoty zatížitelnosti byly redukovány na základě stavebního stavu příslušným koeficientem $\alpha=0,5$.

Hodnota nápravového tlaku určena dle ČSN 736222 jako $3/8 V_r$.

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



Pohled ve směru staničení



Celkový pohled levá strana - NAS



Celkový pohled pravá strana - POS



Pohled na opěru č. 1



Podhled na nosnou konstrukci



Pohled na opěru č. 2



Křídlo č. 1 - levá strana



Křídlo č. 2 - levá strana



Křídlo č. 1 - pravá strana



Křídlo č. 2 - pravá strana



DSCN4523.JPG

3.3.1 Římsa

Nad křídlem č. 2 na pravé straně je pravá mostní římsa podemletá až do hloubky 0,6m.



DSCN4530.JPG

2.1 Nosná konstrukce

Dochází k masivnímu poškození podhledu nosné konstrukce a kraje desky rozšíření na pravé straně a v místě napojení dvou desek.



DSCN4531.JPG

2.1 Nosná konstrukce

Dochází k masivnímu poškození podhledu nosné konstrukce a kraje desky rozšíření na pravé straně a v místě napojení dvou desek.



DSCN4532.JPG

2.1 Nosná konstrukce

Dochází k masivnímu poškození podhledu nosné konstrukce a kraje desky rozšíření na pravé straně a v místě napojení dvou desek.



DSCN4533.JPG

2.1 Nosná konstrukce

Dochází k masivnímu poškození podhledu nosné konstrukce a kraje desky rozšíření na pravé straně a v místě napojení dvou desek.



DSCN4534.JPG

2.1 Nosná konstrukce

Dochází k masivnímu poškození podhledu nosné konstrukce a kraje desky rozšíření na pravé straně a v místě napojení dvou desek.



DSCN4535.JPG

2.1 Nosná konstrukce

Dochází k masivnímu poškození podhledu nosné konstrukce a kraje desky rozšíření na pravé straně a v místě napojení dvou desek.



DSCN4536.JPG

1.2 Mostní podpěry a křídla

V rozšíření opěry č. 1 na pravé straně jsou v patě opěry kaverny.

2.1 Nosná konstrukce

Dochází k masivnímu poškození podhledu nosné konstrukce a kraje desky rozšíření na pravé straně a v místě napojení dvou desek.